



COLLE RÉPARATION DES PLASTIQUES SUPERFAST ET ULTRAFAST POUR LA RECONSTRUCTION D'UN OEILLET CASSÉ


- 1

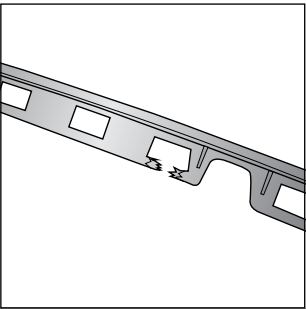


■ Dommage : un œillet cassé
- 2

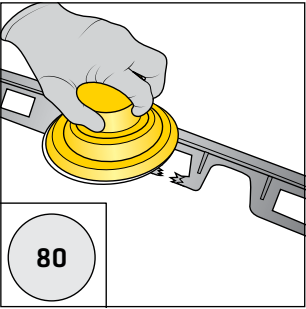


■ Poncer les bords, utiliser du papier de verre de grain 80 pour le meulage
- 3

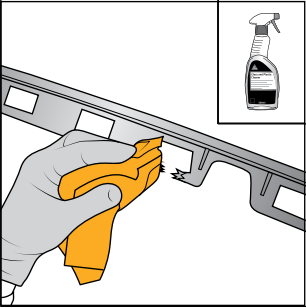


■ Nettoyer minutieusement toute la zone de travail avec Sika® Cleaner G+P, en veillant à ce qu'elle soit entièrement sèche et exempte d'humidité
- 4

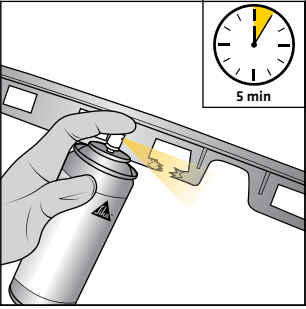

■ Vaporiser une fine couche de Plastic Primer des deux côtés, laisser sécher pendant 5 min ¹⁾
- 5

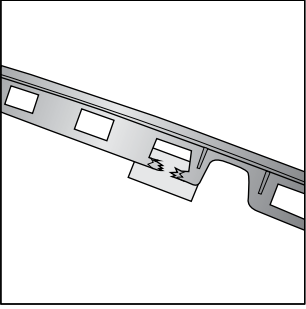


■ Appliquer du ruban adhésif derrière l'espace à combler
- 6

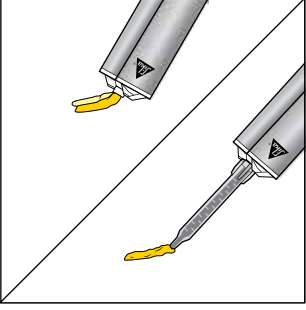


■ Avant de fixer le mélangeur, extruder le matériau jusqu'à ce que les deux parties A et B s'écoulent uniformément

■ Fixer le mélangeur statique et extruder de nouveau une petite quantité de colle afin d'assurer un mélange homogène
- 7

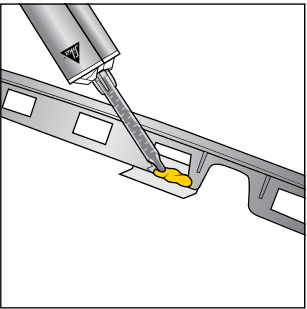

■ Comblent l'espace avec la colle réparation des plastiques superfast ou ultrafast. Tenir compte du temps de travail nécessaire
- 8

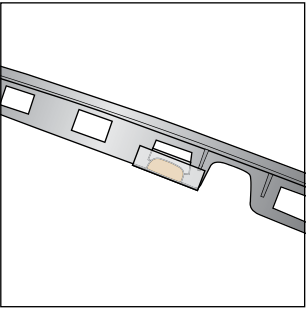

■ Presser le ruban adhésif et la colle l'un contre l'autre et laisser durcir. Une fois la colle durcie, tailler le nouvel œillet à la forme souhaitée. La colle peut être découpée plus facilement avant durcissement complet.



	COLLE SUPERFAST SikaForce®-302	COLLE ULTRAFAST SikaForce®-303
Réf. art.	736291	839192
Temps ouvert ¹⁾	90 sec	30 sec
Séchage à cœur ¹⁾	5 min	3 min
Ponçable après ¹⁾	10 min	5 min
Contenu	50 ml + 3 mélangeurs	50 ml + 3 mélangeurs
Rapport de mé- lange	1:1	1:1
Couleur	Noir	Noir

ACCESSOIRES	Réf. art.	Condition- nement	Contenu de la boîte
Sika® Cleaner G+P	923626	750 ml	12 pcs
SikaForce®-300 Primer	736000	200 ml	6 pcs
Film de modelage Sika	505296	360 cm	30 pcs
Filet de renforcement Sika	505297	360 cm	20 pcs
Sika Mixer Quadro 73 mm	751521	12 pcs / sachet	20 sachets
Pistolet manuel	512113	-	1

¹⁾ Tous les temps indiqués sont donnés pour une température de 23 °C (température ambiante et du substrat). Le comportement de durcissement du produit dépend de la température et augmente avec la température et inversement. La vitesse de durcissement peut être accélérée en utilisant des lampes infrarouges ou des fours. Veiller toutefois à ce que la colle appliquée ne chauffe pas à plus de 50 °C, une température plus élevée pouvant entraîner la formation de cloques.

Nos conditions générales de vente les plus récentes s'appliquent. Veuillez consulter les dernières fiches techniques locales avant toute utilisation.

